

Entriegelung Ergomaster Tisch



Fall	Ausgangslage	Entriegelung
1	Der Schreibtisch reagiert nicht auf die Steuerung	Überprüfen Sie den Anschluss des Stromkabels, sowie die Verbindung Handschalter und Kontrollbox.
2	Der Schreibtisch bewegt sich trotz Drücken der + Taste (Handschalter) nicht nach oben	Immer vor dem ersten Gebrauch und sporadisch während des späteren Gebrauchs erfordert der Schreibtisch eine Kalibrierung der Beinhöhe. Halten Sie in diesem Fall die Taste - (Handschalter) so lange gedrückt, sodass sich beide Beine in die niedrigste Position bewegen. In der untersten Position ertönt ein Klicken. Nach korrektem Abschluss des Vorgangs bewegt sich der Schreibtisch wieder in beide Richtungen.
3	Nach der Kalibrierung oder während des normalen Betriebs funktioniert eines der Beine nicht mehr oder hat eine andere Höhe	Die Kalibrierung muss erneut durchgeführt werden. Folgen Sie diesen Schritten: a) Stellen Sie zunächst sicher, dass die Kontrollbox an die Stromversorgung angeschlossen ist. b) Trennen Sie die Beinkabelstecker von der Kontrollbox. c) Trennen Sie das Stromkabel für 10 Sekunden vom Strom. d) Schließen Sie das Stromkabel wieder an den Strom an und überprüfen Sie die Verbindung zur Kontrollbox. e) Schließen Sie die Beinkabelstecker an, bis Sie ein Klicken hören. f) Kalibrieren Sie die Beine gemäß Punkt 2.
4	Nach dem Drücken der Taste + oder - (Handschalter) startet der Schreibtisch seinen Betrieb, stoppt dann jedoch und bewegt sich um 4 cm zurück. <i>Bei Handschalter mit Memoryfunktion wird eine Meldung angezeigt UNTERE / OBERE ANTIKOLLISION.</i>	Das bedeutet, dass das Antikollisionssystem ausgelöst wurde. Folgen Sie diesen Schritten: a) Der Schreibtisch hatte vor der Verwendung mindestens eine Stunde lang Raumtemperatur. b) Es befindet sich kein Hindernis innerhalb der Höhenverstellbarkeit des Schreibtisches, welches diese Funktion auslöst. c) Die Kontrollbox ist fest fixiert, bewegt sich nicht. d) Das Stromkabel wird gemäß Handbuch am Rahmen befestigt, damit das Ziehen keine Bewegungen der Kontrollbox verursacht. e) Der Schreibtisch ist eben und nicht überlastet. f) Führen Sie die Kalibrierung gemäß Schritt 3 durch.

5	Nach mehrmaliger Einstellung des Schreibtisches funktionierte er nicht mehr.	Die Kontrollbox ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet, der weitere Arbeiten verhindert. Warten Sie 18 Minuten, bis die Kontrollbox und die Motoren abgekühlt sind. <i>Bei Handschalter mit Memoryfunktion informiert Sie das Anzeigefeld über die verbleibende Abkühlzeit.</i>
---	--	---



Handschalter mit Memoryfunktion / Handschalter

Kontrollbox / Steuergerät

Stromkabel

Falls Ihr Fall mit keiner der oben genannten Schritte behoben werden kann, kontaktieren Sie uns!

Novotrade Reimann GmbH
 Zürcherstr. 25
 8620 Wetzikon
 Telefon: 043 477 40 20
 info@novotrade.ch